

| | |
|------------------|--|
| Recipients : | HALE Nord Bohemia, s.r.o. - importér Stoneridge |
| Release date : | 11. Března 2022 |
| Update Purpose : | N/A |
| Object : | Optimo SW version 6.3 |

Optimo SW verze 6.3.2000.4000 (DELL) a 6.3.3000.4000 (LINX) jsou uvolněny pro distribuci do všech dílen. Toto je vydání z března 2022 a mělo by být aplikováno pouze na Optimo², které je v revizi SW 6.2.X000.3961. Jednotka se po ukončení aktualizace sama restartuje.

Optimo² software version 6.3

SW verze 6.3.X000.4000 je distribuována Importerům prostřednictvím Extranetu Importerů. Spouští Firmware verze 02.09 (stejná jako předchozí verze) a Wireless interface Revision 5.3.2 (NEW s 6.3):

| Device Information | |
|--------------------------------|-----------|
| Product revision | REV 02.09 |
| Software checksum | C9-37 |
| Wireless Revision | 5.3.2 |
| Wireless Checksum | 69-B2 |
| Wireless Pan ID | 5210 |
| Wireless Channel ID | 14 |
| Manual rolling road test speed | 50 |
| Fixed distance 1 | 4 |
| Fixed distance 2 | 4 |

Tato aktualizace SW zahrnuje:

1. Vylepšení bezdrátového provozu fotobuňky pro lepší zvládnutí ostrých zrychlení při vysokorychlostních testech.
2. Aktualizace na Optimo² DELL & LINX pro provoz na Wi-Fi 5. V případě potřeby restartujte směrovač dílny.
3. Zabezpečení vzdáleného stahování: vzdálený zápis na kartu pro stahování již nelze povolit.
4. Vylepšení výměny Tacho: přidání vzdáleného stahování na parametru A-CAN do SE5000 7.6 tachoswap.
5. Opravit VRN ?-mark padding a neanglickou znakovou sadu a její vliv na DSRC RTM Testing.
6. Obnovit parametr zpoždění provozu pro 1324 a 1319 na novém rozhraní Read & Modify.
7. Obnovit 1319 & EGK100 na novém rozhraní Read & Modify.